

00





TOPSURV OnBoard

Konfigurace Import/Export

1. Obecné informace

Speciální klávesy

Klávesa [ENT] je nejšastěji používaná klávesa přístroje. Používá se pro spouštění měření a pro pokračování činnosti po zobrazení varovného hlášení, nebo promptu.

Klávesa [ESC] může být použita pro ukončení jakékoliv funkce. Umožňuje opustit zobrazení bez uložení vstupu, opustit menu a návrat do menu předchozí vyšší úrovně, nebo přerušit smyčku zpracování.

Při provádění vytyčování jsou funkce těchto kláves následující:

Klávesa [ENT] umožňuje přístup do bodů zakázky a uložit měření týkající se vytyčovaných bodů.

Klávesa [ESC] umožňuje opustit zobrazení bodů zakázky bez uložení měření vytyčovaného bodu, nebo umožňuje opustit jakékoliv zobrazení bez ukládání.

Výběr nabídek v menu

Hlavní menu je zobrazené v liště v horní části displeje. Nabídky nižší úrovně jsou přístupné ve formě roletových menu. Existují dva způsoby kterými lze provést výběr z menu. Prvním je použití klávesnice a druhým je poklepání na dotykový displej.

Výběr nabídky pomocí klávesnice

Klávesy (), (), () a () jsou funkční pouze v případě, že je submenu na displeji zobrazené. Submenu náležicí k volbě Zakázka (Job) lze rozvinout stisknutím klávesy [ALT] (viz. obrázek 1-1).

🦉 🗈				
Zak Editace	Mereni	Vytyceni	Cogo	Pomo
Otevrit				
Smazat				
Konfig ►				
Import 🕨				
Export ► Info				
Kgnec				

Obrázek 1-1. Nabídka Zakázka (Job)

Pomocí kláves () a) je možné se pohybovat mezi hlavními volbami zobrazenými v horní části okna. Klávesy () a) se používají k pohybu nahoru a dolů po jednotlivých položkách submenu. Stisknutím klávesy [ENT] příslušnou vysvícenou volbu aktivujete.

Roletové submenu může obsahovat další nabídky, které se zobrazují po straně. Tyto další volby lze vyvolat stisknutím klávesy [ENT]. Pomocí kláves (a dolů a příslušnou vysvícenou volbu aktivovat opět klavesou [ENT]. Stisknutím klávesy [ESC] se můžete vrátit do hlavního menu.

Hlavní menu je zobrazené v liště v horní části displeje. Nabídky nižší úrovně jsou přístupné ve formě roletových menu. Existují dva způsoby kterými lze provést výběr z menu. Prvním je použití klávesnice a druhým je poklepání na dotykový displej.

Výběr nabídek poklepáním

Pro tento typ výběru použijte speciální pero pro dotykové displeje. Toto dotykové pero je umístěné s prostoru vpravo vzedu pod klávesnicí.

Pro spuštění volby poklepte jedenkrát na příslušnou položku.



Klávesový vstup

Obrázek 1-2. Ovládací panel GTS-720

(1) Všechny vložené znaky jsou zobrazené na displeji.

(2) Klávesu [TAB] použijte v daném zobrazení k přesunu od jednoho pole ke druhému.

(3) V zobrazeních sběru dat i vytyčování mají klávesy [ESC] a [ENT] speciální funkce.

Při stisknutí klávesy [ENT] bude spuštěno měření, nebo vytyčování v aktuálním módu.

Po provedení měření budou data zaznamenáma a automaticky se zvedne číslo bodu.

Po stisknutí klávesy [MEAS] bude budou měřená data a souřadnice zobrazeny. Pokud se potom stiskne klávesa [ESC], vrátí se zobrazení do hlavního menu bez záznamu maněřených dat.

(4) Stisknutím klávesy [B.S.] se provede výmaz znaku nalevo od kurzoru.

(5) Při vkládání řetězce delšího než zobrazovací pole, začne se text odsouvat doleva. Když je editační pole plné, není vkládání dalších znaků akceptováno.

(6) Některá zobrazení obsahují funkční tlačítka. Stisknutím odpovídajícího tlačítka, nebo poklepáním umožní přístup j dalším zobrazením.

(7) Alfa znaky mohou být vloženy tak, že se nejprve stiskne klávesa [α]. Tím se na numerické klávesnici stanou aktivní alfa znaky. Při jakémkoliv zobrazení, při požadavku manuálního vstupu z klávesnice, přepíná klávesa [α] numerický vstup na alfa znaky a naopak. Například pro vstup samostatného znaku "S" stiskněte jedenkrát klávesu [1].

lar Mereni orienteci Nastav. Zavrit
Nast.OR Data Mapa
📒 Stanov. 🚦 [🔁
₩ VP 0.000 m 🖹 VH 0.000 m
🕩 Smernik na 06 200.0000 g
Kod stan.
Aktualni HU face : 1 136.44
Kontr.ori. NASTAV NULA

Obrázek 1-3. Vkládání alfa znaků

Pro vložení písmene "T" stiskněte klávesu [1] dvakrát a pro "U" třikrát. Když vložíte jeden znak a počkáte po dobu 1 sekundu aniž byste stiskli jinou klávesu, posune se kurzor automaticky o jeden znak do prava. Alfanumerické znaky z různých kláves je možné vkládat ihned po sobě, aniž by bylo nutné jednu sekundu čekat. Ostatní znaky vkládejte obdobným způsobem.

(8) Softwarová alfanumerická klávesnice bude zobrazena po stisknutí klávesy [.



Obrázek 1-4. Softwarová klávesnice

Při jakémkoliv měření, nebo při jakémkoliv zobrazení displeje máte vždy možnost vyvolat zobrazení softwarové klávesnice pomocí stisknutí klávesy [•].

Speciální zobrazení

Tato ikona se nachází v levém horním rohu displeje (občas však i na jiném místě) v zobrazení sběru dat i při vytyčování.



Tato ikona poskytuje informaci o stavu napájecí baterie a o úrovni nabití interní paměťové baterie.

Indikátor stavu interní paměťové baterie bude zobrazen červeně, když úroveň nabití klesne pod 25%.

Vložení horizontálního úhlu

Horizontální úhly mohou být vloženy ve formátu celokruhového směrníku nebo kvadrant formátu:

Celokruhový směrník



Celokruhové směrníky se vkládají následovně: 134.0645 (134° 6' 45" ve stupních) nebo 134.1125(134g11c 25cc v gradech)

Kvadrant Format



Úhly se vkládají následovně : S45.5315E (S45° 53' 15" E ve stupních) nebo S45.8875E (S45g88c75cc E v gradech)

Hlavní vlastnosti

Hlavní vlastnosti programu TopSURV OnBoard jsou následující:

Vícesouborová zakázka

TopSURV OnBoard používá pojmenované zakázky se samostatnými soubory pro měřená data, souřadnice, řetězce, komunikace, kódy, atributy, nastavení softwaru, nastavení totální stanice a další data. V systému může být založeno více zakázek. Pro ukládání dat můžete vytvořit novou zakázku nebo otevřít již založenou zakázku. Aktuálně vybraná zakázka je použita pro ukládání měřených dat. Soubory zakázek je možné také vymazat.

Nastavení horizontálního kruhu

Orientační směrníky mohou být na přístroji nastaveny z vypočítaných souřadnic, nebo mohou být vloženy manuálně. Směrníky mohou být manuálně vloženy ve formátu celokruhového směrníku nebo kvadrant formátu.

Vytýčení bodů

Standardní vytyčovací program počítá směrník a délku a zobrazuje úhel o který je potřeba přístroj otočid do požadovaného směru před spuštěním délkového měření a odsazení k vytyčovanému bodu po každém měření.

Souřadnice vytýčených bodů a rozdíly mohou být uloženy a přeneseny do počítače v souboru Vytyč.protokol.

Mějte na paměti, že měřítkové číslo definované ve volbě **NASTAV** bude použito při výpočtu vytyčovaných délek. Mohou být vytyčovány body definované souřadnicemi Y a X a rovněž body definované ve vztahu k referenční přímce (ortogonální míry).

Import dat z datové karty

Souřadnice pro vytyčování i souřadnice daných bodů mohou být importovány z počítače přímo kopírovám na datovou kartu v implicitním FC-4, FC-5, GTS-6, GTS-7, GT, SHP, LandXML a CR5 formátu.

Import projektových dat komunikace z datové karty Data pro horizontální směrování a vertikální průběh trasy komunikace umožňující její vytyčení mohou být zavedeny v SSS, TDS, LandXML formátu importováním ze souboru.

Export dat na datovou kartu

Měřená data a souřadnice mohou být přeneseny do počítače pomocí přímého kopírování na datovou kartu. Formát může být zvolen z následujících možností: FC-4, FC-5, GTS-6/GTS-7, GT, SHP, Cut Sheet, PTL Sheet, LandXML, CR5 a TDS.

Export DXF souborů

Body generované v zaznamenaných datech mohou být přeneseny v DXF formátu ve vrstvách definovaných v kódech bodů.

Souřadnice bodů

Souřadnice jsou generovány v reálném čase. Uložené souřadnice mohou být opětně vyvolávány jako stanoviště nebo použity pro výpočet směrníků.

Vytýčení komunikace

Dvě volby umožňují vytýčení bodů trasy pomocí staničení a odsazení od osy komunikace. Kompletní projekty komunikací mohou být vytýčeny z bodů přenesených ve tvaru staničení, kolmice a výška vztažená k ose.

Editace dat

Pomocí klávesnice totální stanice mohou být editována měřená data , souřadnice bodů, souřadnice daných bodů a kódy.

Poznámka...

l když změníte surová data, nebo souřadnice, nebudou se v danou chvíli měnit ostatní data.

Protínání zpět (volné stanovisko)

Výpočet souřadnic ze známých bodů. Metoda výpočtu je závislá na typu dostupných dat. Jsou však požadovány alespoň dva body s úhly a délkami anebo tři body s pouze úhlovým měřením. V případě více bodů je možné provést měření až na 16 bodů, přičemž pro vypočítaná poloha je vyrovnána metodou nejmenších čtverců. Všimněte si, že do výpočtu je zahrnut měřítkový faktor definovaný ve volbě NASTAV.

Výpočet výšky stanoviště

Výpočet výšky stanoviště lze provést samostatným měřením na známý bod.

Vícenásobná orientace

Procedura vícenásobná orientace se používá pro provedení orientace s vysokým stupněm spolehlivosti.

Všimněte si, že při výpočtu vícenásobné orientace budou použity měřítkový faktor a průměrná výška definované ve volbě NASTAV.

Odsazení

Pomocí klávesy TAB lze aktivovat celkem 8 typů odsazení a umožňuje mnuálně vložit horizontální úhel, horizontální a vertikální úhel, délkové odsazení, skrytý bod, průsečík dvou přímek, přímku a roh, přímku a odsazení a dále rovinu a roh.

Měření oměrné míry

Mezi dvěma body může být vypočítána šikmá vzdálenost, vodorovná vzdálenost a převýšení.

Konstrukční oměrné

Rutina nazývaná konstrukční oměrné v sobě kombinuje geodetické měření totální stanicí a měření pásmem.

Po změření nebo nadefinování dvou bodů referenční přímky je možné vkládat konstrukční oměrné měřené pásmem. Tento program je užitečný zejména pro rychlé oměření požadovaného pravoúhlého objektu.

Inverse

Výpočet směrníku a vzdálenosti mezi dvěma známými body. Měřítkové číslo definované ve volbě **NASTAV** bude použito při výpočtu délek.

Protínání vpřed (průsečík přímek)

Výpočet souřadnic bodu ze dvou známých bodů buď protínáním ze směrů nebo z délek.

Inverse bodu k přímce

Výpočet vzdálenosti (staničení) mezi počátečním bodem referenční přímky a kolmicí k danému bodu a délky této kolmice.

Rajón

Souřadnice vypočítané s použitím úhlu otočení, nebo jižníku.

Rotace

Zvolené body jsou otočeny okolo uživatelsky definovaného bodu. Úhel rotace může být nastaven libovolně.

Translace

Vypočítané souřadnice mohou být ve směru azimutu posunuté o horizontální a vertikální délku.

Měřítko

Souřadnice mohou být přepočítány pomocí horizontálního měřítka, vertikálního měřítka a základního bodu.

Výpočet plochy

Výpočet plochy ohraničené skupinou bodů definovaných v seznamu bodů.

2. Začínáme



Obrázek 2-1. Počáteční Menu

Zapněte totální stanici.

Potom svolte ikonu "**TopSURV**" buď poklepáním, nebo nastavením kurzoru a stisknutím klávesy [**ENT**].



Obrázek 2-2. Nabíhací okno

Výše uvedené náběhové okno bude zobrazené po dobu asi 8 sekund. Potom se přes celý displej objeví základní zobrazení.

8	pokus				Ē.
Zak	Editace	Mereni	Vytyceni	<u>C</u> 0 g 0	Pomo

Obrázek 2-3. Základní zobrazení programu TopSURV OnBoard

Vy tvořte novou zakázku a to buď poklepáním na volbu Zakázka, nebo stisknutím klávesy [TAB], nastavením kurzoru a stisknutím klávesy [ENT]. Potom vyberte volbu Nova.

Vložte název nové zakázky. (Platný název zakázky se sestáná z alfanumerických znaků).

Další dostupné znaky, které mohou tvořit název zakázky jsou následující: ! @ # \$ % ^ & * () _ + { } - - = [] ; ' . ,

Znaky, které název zakázky tvořit nemohou jsou následující: \ / : * ? " < > |

Dále vložte popis zakázky, jméno měřiče a komentář.

Po stisknutí klávesy [ENT] opustíte toto zobrazení, přičemž data zobrazená nadispleji budou uložena.

Pokud stisknete klávesu [ESC] opustíte toto zobrazení, aniž by data zobrazená na displeji byla uložena.

lkona v pravém horním rohu zobrazení podává informaci o zbývající úrovni nabití baterie. Pokud je tato ikona prázdná, je potřeba baterii dobít.

Při výměně baterie vypněte napájení přístroje. Pokud tak neučiníte, budou měřená data ztracena.

Zavření programu

Existují dvě metody jak ukončit práci s programem TopSURV OnBoard:

(1) Pro ukončení programu použijte volbu [Konec].

(2) Vypněte napájení v hlavním zobrazení programem TopSURV OnBoard. Po opětovném zapnutí přístroje se zobrazí opět hlavní menu bez nabíhacího okna programu.

Poznámka...

(1) Po tvrdém restartování přístroje zmizí ikona programu TopSURV OnBoard. Pro spuštění tohoto programu dvojitě klikněte na soubor Internal Disk / TopSURV / tpsMain.exe .

(2) Data budou zaznamenána do "Internal Disk / TopSURV / Jobs".

(3) Přípona datového souboru je "tsv".

(4) Nemažte, nepřejmenovávejte, nepřesunujte, nebo neupravujte názvy datových souborů přímo.

(5) Nemažte, nepřejmenovávejte, nepřesunujte soubory *.exe , nebo *.dll v adresáři TopSURV.

3. Job (zakázka)

Menu Zakázka (Job) obsahuje následující volby:

- Otevřít
- Nová
- Smazat
- Konfig
- Import
- Export
- Info
- Konec

Otevřít

Pro otevření zakázky klikněte na Zak -> Otevrit.

Otevření zakázky

Pro výběr zakázky může být použito zobrazení Otevreni zakazky.



Obrázek 3-1. Zobrazení pro otevření zakázky

Pole *Seznam zakázek* obsahuje názvy existujících zakázek vytvořených anebo použitých tímto softwarem. Když je v tomto seznamu zakázka zvolena, budou pole *Zalozena* a *Zmenena* ukazovat informaci o čase vytvoření a poslední úpravy zakázky.

• Listovat: Toto tlačítko slouží pro výběr požadovaného nastavení cesty k zakázce, kterou hodláte otevřít.

• Otevrit: Po stisknutí tohoto tlačítka se zvolená zakázka stane aktuální.

Při prvním spuštění je pole prázdné.

Po stisknutí tlačítka Listovat je otevřeno následující zobrazení. Vysviťte požadovaný soubor a stiskněte tlačítko OK. Zvolená zakázka bude nyní otevřena a program se vrátí do hlavního zobrazení.

Když je stisknuté tlačítko pro procházení adresářů, je otevřeno následující zobrazení:



Obrázek 3-2. Okno pro otevření zakázky

V tomto zobrazení mohou být otevřené zakázky i z jiných adresářů.

Nová

Pro otevření nové zakázky klikněte na Zak -> Nova.

Nová zakázka

Vytvoření nové zakázky se provádí pomocí procedury Wizard (průvodce). Po provedení nastavení všech polí v příslušném zobrazení stiskněte tlačítko Uloz.nast.: (dále). Všechny nastavené hodnoty budou uloženy po stisknutí tlačítka Konec (ukončit). Pokud nebyla žádná změna nastavení provedena, převezme nová zakázka všechna nastavení od aktuální zakázky.

🗐 ▼ Nova z	akazka	Zrusit
Nazev	job	
Zalozena	geodis	
Komentar		^
		Ŧ
Aktualni da	tun 5/22/2004 18:42 PM	
	V	ytvorit

Obrázek 3-3. Okno nové zakázky

- Nazev: název nové zakázky.
- Zalozena: jméno, nebo jiný identifikátor oparátora.
- Komentar: jakékoliv dodatečné informace o projektu, například podmínky měření.
- Aktualni datum: zobrazuje aktuální datum a čas.

Smazat

Pro vymazání zakázky klikněte na Zakazka -> Smazat.

🗐 🕶 Smazat zakazku	Zavrit
Aktual.zak.: lk	
Seznam zakazek	7
TTC .	Zalozena:
T YV	05/15/2004
3 pp	19:23
abc 3	Zmenena:
😨 Default	05/15/2004
-	21:28
Internal Disk\TopSUR	/\Jobs
Lis	tovat <u>S</u> mazat

Obrázek 3-4. Okno pro vymazání zakázky

Zobrazení Smazat zakázku se používá pro vymazání zakázky. Jakmile je zakázka vymazána ze seznamu zakázek, dojde rovněž k vymazání souboru obsahujícího příslušnou zakázku z disku počítače.

Implicitně jsou soubory obsahující zakázky uloženy ve složce \Jobs v adresáři, do kterého byla aplikace nainstalována.

- Listovat: toto tlačítko slouží pro výběr požadovaného nastavení cesty k zakázce kterou hodláte vymazat, pokud není uvedena v zobrazeném seznamu zakázek.
- Smazat: Po stisknutí tohoto tlačítka bude zvolená zakázka vymazána.
- Zavrit: Po stisknutí tohoto tlačítka bude toto zobrazení zavřeno bez vymazání zakázky.

Konfigurace zakázky Volbou Konfig. v menu Zak je možné provést konfiguraci parametrů vašeho měření.

Konfigurace Měření

V menu Konfig zvolte volbu Mereni

🔋 lk				Ē
<u>Z</u> ak <u>E</u> dita	ace <u>M</u> ereni	Vytyceni	Cogo	Pomo
<u>O</u> tevrit				
<u>N</u> ova				
<u>S</u> mazat				
Konfig 🕨	<u>M</u> ereni			
Import 🕨	Merit. <u>f</u> aktor			
Export 🕨	Teplota/tlak			
Info	<u>]</u> ednotky			
	<u>Z</u> obrazeni			
<u> Konec</u>	<u>A</u> larmy			
ľ				

Na následujících obrázcích je zobrazeno doporučené nastavení měření

∎ ▼Konfig: Param.meren	Konec Zrusit
Metoda 1.pol	>2.pol.
Num Sets 1 💽	Tolerance Hz 15.4 cc Delka 0.006 m VU 15.4 cc
Uloz.nast.	<u>D</u> alsi >>

Stiskněte klávesu Další >>

V následujícím okně se definuje typ měření a mod dálkoměru

冒 🔽 Konfig: Para	m.mereni	Kor	iec	Zrusit
Typ mereni	HU/VU/S	D 🗸		
Mod dalkom.	Hruby	•		
	🔲 Bez	hranol	u	
Uloz.nast.	<<	Zpet	Dal	si >>

Stiskněte klávesu Další >>

V následujícím okně se definují parametry ukládání bodů po vytýčení a zapíná se použití vytyčovacích světel. Projektovaným bodem se rozumí vytyčovaný bod.

Tonfig: Param.vyty	с.	Ko	nec	Zrusit
Ulozit vytyc.bod jako—				
Bod Prefix proj.bodu 🔽 _stk				
Poznam. Projekt.bod		-		
Vytyc.svetlo				
Uloz.nast.	<< ;	Zpet	Da	si >>

Stiskněte klávesu Další >>

Tonfig: Ruzne	Konec Zrusit
 Edit Attributes after Me Vyzva pro vysku hran. Prompt for BS Check Vyzva pro kontrolni kod Zvuk vytycovani Beep pri ulozeni bodu VU nula ve vod. 	easurement y
BS uses Backsight circle Manualni vlozeni mereni Automaticky zobrazit ok	no Nastaveni OR
Uloz.nast. <	< <u>Z</u> pet

Stiskněte klávesu Uloz.nast. a pak Konec

,

Konfigurace pořadí souřadnic a směrníku (Zobrazení)

🦉 Ik				İ
<u>Z</u> ak <u>E</u> dita	ace <u>M</u> ereni	Vytyceni	Cogo	Pomo
<u>O</u> tevrit				
<u>N</u> ova				
<u>S</u> mazat				
Konfig 🕨	<u>M</u> ereni			
Import 🕨	Merit. <u>f</u> aktor			
<u>E</u> xport ►	Teplota/tlak			
Info	<u>]</u> ednotky			
Konos	<u>Z</u> obrazeni			
<u> Kūliec</u>	<u>A</u> larmy			

Zobrazení displeje pro nastavení zobrazení souřadnic pro souřadnicový systém S JTSK

🖥 🕶 Zobrazeni		ОК	Zrusit
Typ souradnic	Lokalni		
Poradi souradnic	Y,X,Z		-
Poc. smerniku	Jih		-
Zobr.smer jako	Smernik		-
Disp CL Pos As	Staniceni		-
Uloz.nast.			

Klikněte na klávesu **Uloz.nast**. a pak **OK**

Konfigurace měřických jednotek (Jednotky)

R Ik				₿
<u>Z</u> ak <u>E</u> dita	ace <u>M</u> ereni	Vytyceni	Cogo	Pomo
<u>O</u> tevrit				
<u>N</u> ova				
<u>S</u> mazat				
Konfig 🕨	<u>M</u> ereni			
Import 🕨	Merit. <u>f</u> aktor			
<u>E</u> xport ►	Teplota/tlak			
Info	<u>]</u> ednotky			
Konos	<u>Z</u> obrazeni			
<u> Kūnec</u>	<u>A</u> larmy			

🖥 🔻 Jednotky		OK	Zrusit
Delky	Metry		
Uhel	Grady (Gony)		-
Teplota	Celsius (°C)		-
Tlak	hPa		-
Uloz.nast.			

Klikněte na klávesu Uloz.nast. a pak OK